

PROYECTO:	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - CENTRAL FUSAGASUGÁ	FECHA:	2017-12-19
CLIENTE:	ALBEIRO MORA SALAZAR	ORDEN DE TRABAJO No.	3810
DIR CLIENTE:	CARRERA 15 No. 79 - 6 LC 1 CENTRO COMERCIAL CENTRO LAGO 79	INFORME DE ENSAYO No.	3810-001
CÓDIGO:	2239		
OBSERVACIONES:	-		

EQUIPOS:	Calibrador No: 06	Balanza No: 16	Prensa No: PRC-08
-----------------	-------------------	----------------	-------------------


NÚCLEO No.	FECHA DE EXTRACCIÓN aaaa-mm-dd	Días	FECHA DE ENSAYO aaaa-mm-dd	DIÁMETRO (cm)	LONGITUD (cm)	LONGITUD CON CAPÍN (cm)	MASA (g)	RELACIÓN L/D (cm)	FACTOR DE CORREC.	ÁREA (cm²)	VOLUMEN (cm³)	PESO UNITARIO (g/cm³)	CARGA MAX. (kgf)	RESISTENCIA COMPRESIÓN (kgf/cm²)	RESISTENCIA COMPRESIÓN (MPa)	TIPO DE FALLA	SENTIDO DE LA CARGA	CONDICIONES DE HUMEDAD		TMN (cm)	LOCALIZACIÓN
																		SECO	SATURADO		
1	2017-12-13	7	2017-12-20	7,57	12,39	-	1247,5	1,64	0,97	45,01	557,64	2,237	18730	416	40,8	3	-	X		1,18	Muro parte superior

SENTIDO DE APLICACIÓN DE CARGA RESPECTO A LA EXTRACCIÓN EN EL SITIO

V: Vertical H: Horizontal

TMN: Tamaño máximo nominal del agregado

ESQUEMAS DE FALLAS TÍPICAS NTC 673-2010

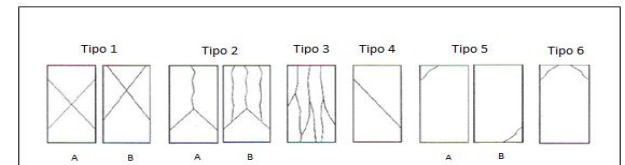

LPC

REVISÓ Y APROBÓ _____
GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia
E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com